



## **MERCEDES BENZ Sprinter, type 901.6, 902.6, 903.6, 904.6, 905.6 et 690.6**

### **Le moteur passe en mode dégradé et/ou ne peut être coupé**

#### **Problème :**

Le moteur passe en mode dégradé et/ou ne peut être coupé.

#### **Cause :**

Une lampe défectueuse de feu AR/ stop peut être en cause. Si, en cas de défaillance de cette lampe, on monte une lampe à filament simple au lieu d'une lampe à filament double, un court-circuit se produit dans le feu. Conséquence : le moteur passe en mode dégradé. Dans certaines circonstances, de nombreux codes défauts n'ayant toutefois aucun rapport avec le véritable défaut peuvent également être enregistrés. Il se peut aussi que le moteur ne puisse plus être coupé avec la clé de contact après avoir été démarré quelques instants après le remplacement de la lampe. Un débranchement de la batterie est alors nécessaire.

#### **Résolution du problème :**

Monter la bonne lampe dans le feu arrière et effacer tous les défauts de la mémoire des défauts.