



Mercedes Benz Classe E (W 210) Véhicules avec boîte de vitesses manuelle

Bruits en provenance du tunnel de l'arbre à cardan.

Problème:

Des bourdonnements se font entendre au niveau du tunnel de l'arbre à cardan.

Cause:

L'oscillation des tringles de changement de vitesse peut être en cause. Dans certaines plages de régime ou certaines conditions de roulage, les tringles de changement de vitesse peuvent osciller si fortement que cela génère les bourdonnements incriminés.

Résolution du problème:

Poser des rondelles élastiques au niveau de la liaison entre le levier de vitesse intermédiaire et les tringles de changement de vitesse.