



MERCEDES W210 (Classe E)

Le démarreur ne fonctionne pas après un remplacement

Il arrive que sur les véhicules mentionnés ci-dessus le démarreur ne fonctionne pas après son remplacement. Une cause possible est un branchement de câble au plus de la batterie desserré.



Figure 1

Lors du démontage du démarreur, il est parfois nécessaire de desserrer ou de refixer la connexion plus de la batterie sous la caisse du véhicule (figure 1). Au cours de cette opération, le côté opposé de la connexion (dans l'habitacle du véhicule, figure 2) peut se desserrer. Cela conduit à une interruption de l'alimentation électrique. Le véhicule ne démarre pas ou le démarreur ne fonctionne pas.

Pour y remédier, les connexions par câble dans l'habitacle du véhicule côté conducteur (sur les véhicules avec conduite à gauche) doivent être contrôlées et si nécessaire refixées. Il est pour cela nécessaire d'enlever les habillages et de desserrer la pédale d'accélérateur (figure 3).



Figure 2



Figure 3