



Info Véhicule

Mini

BMW Mini Cooper

Année modèle : 11/2003 - 01/2004

Code moteur : W10 B16A

Tous modèles sans système de navigation

Dysfonctionnement intermittent des instruments de bord.

Si le défaut mentionné ci-dessus fait l'objet de réclamations sur ces véhicules, un mauvais contact au niveau du connecteur multibroche à 12 pôles des instruments de bord peut être en cause.

Effectuer un contrôle visuel du connecteur multibroche à 12 pôles. Si le connecteur est recouvert d'un capot transparent, remplacer ce connecteur par la version modifiée et proposée par le fabricant.

Effectuer également un contrôle visuel du bon branchement des contacts électriques et de la bonne pose du câblage des instruments de bord.

Capot connecteur :

Référence pièce de rechange : 61.13.8.365.906