



INFO VÉHICULE

Opel Astra H Année modèle : 2004 - 2010

Moteurs : 1,4 i (Z14XEP) et 1,2 i (Z12XEP)

Claquements et puissance de moteur insuffisante

Des claquements et une puissance de moteur insuffisante peuvent faire l'objet de réclamations sur le type de véhicule susmentionné.

Les codes défaut suivants sont enregistrés dans le calculateur moteur :

P0300 :
Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage

P0301 / P0302 / P0303 / P0304 :
Cylindre 1 / cylindre 2 / cylindre 3 / cylindre 4 - ratés d'allumage

Cause possible : couple de serrage insuffisant de la boulonnerie des supports de palier de l'arbre à cames.
Résolution du problème : faire vérifier par un garage professionnel si les boulons des supports de palier de l'arbre à cames sont serrés au couple prescrit par le fabricant.

Si ce n'est pas le cas, faire resserrer les boulons conformément aux indications du fabricant.
Les véhicules, sur lesquels le serrage a déjà été rectifié par un garage professionnel, sont repérables grâce à un repère jaune sur la partie supérieure du carter de la chaîne de distribution.