



INFO VÉHICULE

Opel

Astra H

Année de construction : 2004 à 2010

Moteurs : 1,4 i (Z14XEP) et 1,2 i (Z12XEP)

Cliquetis et manque de puissance du moteur.

Sur le véhicule ci-dessus on réclame des cliquetis venant du compartiment moteur et une manque de puissance du moteur.

Les codes d'erreur suivants sont enregistrés au boîtier de servitude moteur :

P0300 :
qui signifie : ratés d'allumage d'un ou de plusieurs cylindres.

P0301 / P0302 / P0303 / P0304 :
qui signifient : ratés d'allumage de 1 / 2 / 3 / 4 cylindre(s).

La cause pourrait être un couple de serrage insuffisant des supports de palier de l'arbre à cames.

Pour répondre à cette situation l'atelier spécialisé doit vérifier si les goujons des supports de palier de l'arbre à cames sont serrés avec le couple de serrage prescrit par le constructeur. Si tel n'est pas le cas, il faut les retoucher selon les instructions du constructeur.

Les véhicules qui sont déjà retouchés à l'atelier spécialisé peuvent être reconnus par un repérage jaune sur le côté supérieur du cache de la chaîne de distribution.