



## *OPEL Corsa C de 2001 à 2003 Combo de 2001 à 2003 Astra G de 2000 à 2003 avec moteur Y17DT / Y17DTL*

A-coups moteur au démarrage ou en cas de variation de la charge

### **Problème :**

Le moteur se signale par des à-coups au démarrage ou lors de variations de la charge.

### **Cause :**

Un mauvais réglage du contacteur d'embrayage peut être en cause. En effet, le calculateur détecte que le contacteur d'embrayage est activé alors qu'aucune action n'est exercée sur la pédale d'embrayage.

### **Résolution du problème :**

Contrôler la fonction du contacteur d'embrayage à l'aide d'un outil de diagnostic approprié.

Si l'outil de diagnostic détecte un contacteur d'embrayage activé, pédale d'embrayage non actionnée, corriger le réglage du contacteur.

### **Nota :**

Informez le client de retirer le pied de la pédale d'embrayage après avoir passé la vitesse pour éviter que ces à-coups ne se reproduisent.