



OPEL Corsa B, Tigra, Astra F, Vectra B, Calibra, Omega B, Frontera, Monterey

Allumage du voyant moteur.

Problème :

Allumage du voyant moteur et la lecture du code défaut via la prise diagnostic n'est pas possible.

Cause :

L'installation d'une autre radio que celle d'origine peut être en cause. La radio Opel d'origine est contrôlée par la même ligne diagnostic que le calculateur moteur. En cas de remplacement de la radio Opel par un autre appareil, l'affectation de la voie 19 (ligne diagnostic) du connecteur de la radio est différente et le diagnostic du calculateur moteur n'est plus possible.

Résolution du problème :

Déconnecter et isoler le câble marron/blanc de la voie 19 de la prise radio ou démonter la radio.