



OPEL Vivaro de 2001 à 2003 avec moteur 1,9 DI (F9Q-762) et 1,9 DTI (F9Q-760)

Montée en régime pendant le changement de rapport.

Problème :

Le changement de rapport provoque une montée en régime.

Cause :

Le contacteur de pédale d'embrayage peut être en cause. Dans ce cas, la mise au point entre l'électronique moteur et le contacteur pédale d'embrayage est incorrecte.

Résolution du problème :

Remplacer le contacteur pédale d'embrayage et le jeu de câbles adaptateurs par une version modifiée. Sur le nouveau contacteur de pédale d'embrayage, la tige de commande est plus longue que sur l'ancien modèle.

A partir de janvier 2003, les contacteurs de pédale d'embrayage modifiés seront montés en série.