



## **OPEL**

### **Zafira B**

**Année modèle : à partir de 2005 -**

**Moteur : Z19DT, Z19DTH, Z19DTL**

#### **Bruits / Roue libre d'alternateur**



Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, il est possible qu'une roue libre d'alternateur défectueuse cause une défaillance prématurée de l'alternateur.

Un cache de protection manquant ou défectueux sur la poulie de la roue libre provoque une usure prématurée. Ceci se fait le plus souvent remarquer par des bruits (palier défectueux dans la roue libre). Pour y remédier, il convient de remplacer la roue libre avec la poulie, éventuellement l'alternateur.

Remarque : lors du montage de l'alternateur, veillez obligatoirement à la présence du cache de protection. Celui-ci est également disponible séparément via le constructeur, sous la référence 93167817.

L'image montre un exemple de cache de recouvrement et de roue libre.

