



RENAULT Twingo jusqu'à 1999

Le témoin de charge s'allume faiblement

Problème :

Sur les véhicules ci-dessus avec affichage à deux lignes sur le tableau de bord (voir photo), il est possible que le témoin de charge s'allume faiblement au ralenti.

Résolution du problème :

Vérifier le circuit de charge. Si celui-ci est OK, il faut remplacer l'affichage du tableau de bord par une nouvelle unité. Pour cela, voici la procédure à suivre :

- Débrancher la batterie
- Enlever les deux vis de l'unité d'affichage - derrière le volant - sur la planche de bord
- Détacher l'unité d'affichage de la planche de bord
- Débrancher le connecteur
- Contrôler l'état du connecteur

Installer le nouvel affichage de tableau de bord en procédant dans l'ordre inverse de démontage. Le cas échéant, saisir à nouveau le code radio et mettre à jour l'heure.

