



ROVER 200 1995-1999 avec moteurs de gamme K et T

Pas de démarrage du moteur ou poursuite du fonctionnement du moteur après coupure du contact.

Problème :

Le moteur ne démarre pas ou continue à tourner après la coupure du contact.

Cause :

Une mauvaise mise à la masse peut être en cause. La mauvaise mise à la masse peut provoquer des problèmes de tension sur le calculateur moteur et des dérangements du signal d'anti-démarrage du calculateur de l'alarme antivol. Est concernée la mise à la masse sur le bloc avant, à côté de la batterie.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- Dévisser la mise à la masse.
- Nettoyer la connexion, le filetage de la vis, la vis et la surface de contact de la carrosserie. Les surfaces de contact doivent être dénuées de tout résidu de peinture et de toute corrosion.
- Revisser le câble de masse.
- Protéger la mise à la masse contre toute nouvelle corrosion.

Vérifier si le véhicule démarre sans problème et si le moteur peut être coupé.