



## **ROVER 45** **tous modèles depuis 1999**

### **Ratés ou mauvaise accélération du moteur.**

#### **Problème :**

Le moteur a des ratés et/ou accélère mal.

#### **Cause :**

Un endommagement du câble reliant les bobines d'allumage peut être en cause. En raison d'un montage non conforme du capot moteur supérieur (au-dessus des bobines d'allumage), le câble des bobines est coincé et endommagé.

#### **Résolution du problème :**

Procéder comme suit :

- Déposer le capot moteur supérieur.
- Rechercher toute trace d'endommagement sur le câble des bobines d'allumage, dans la zone où il passe au-dessous du capot.
- Remettre en état les points d'endommagement ou, le cas échéant, remplacer le faisceau.
- Reposer le câble en bonne et due forme et le protéger contre tout nouvel endommagement.
- Remonter le capot moteur supérieur.