



## SAAB 9-3 Cabriolet de 1998 à 2000

### Panne de capote électrique.

#### Problème :


La capote électrique ne fonctionne pas ou se bloque à l'ouverture et/ou à la fermeture.

#### Cause :

Un microrupteur du dispositif de verrouillage de la capote peut être en cause. En même temps, les codes défaut B2025, B2026, B2030, B2031 peuvent être enregistrés dans la mémoire des défauts.

#### Résolution du problème :

Remplacer le microrupteur défectueux. Il y a un microrupteur de chaque côté, derrière le garnissage latéral arrière droit et gauche. Pour remplacer le microrupteur, démonter le garnissage latéral arrière.

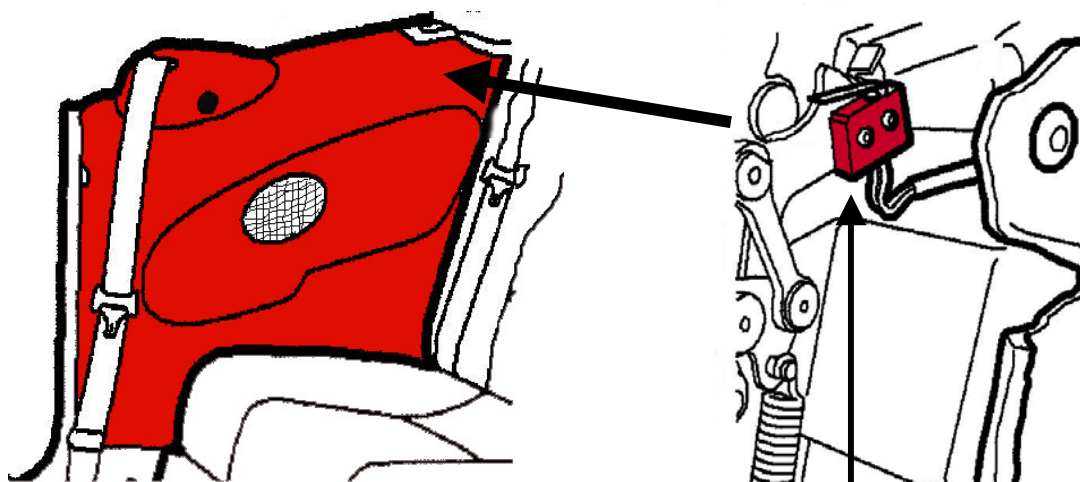

Garnissage latéral (côté droit)

Microrupteur