



## SAAB 9-3

### Dysfonctionnement du système de rappel d'oubli de ceinture.

#### Problème :

Dysfonctionnement du système de rappel d'oubli de ceinture.

#### Cause :

Un câble endommagé sur les sièges avant peut être en cause. Du fait de sa position, il se peut que le câble du système de rappel d'oubli de ceinture soit endommagé dans la position la plus basse des sièges (figure 1).

#### Résolution du problème :

Remplacer la boucle de ceinture et modifier la pose du câble. Si la gaine du câble seulement est endommagée, contrôler les câbles, remettre en état la gaine et modifier également la pose du câble. Pour cela, procéder comme suit :

- Démontez le siège concerné. Détachez la barre arrière de l'assise de siège et débranchez le connecteur.
- Dévissez l'ancienne boucle de ceinture et vissez la nouvelle (couple de serrage de 45 Nm) si les câbles sont endommagés.
- Branchez le connecteur.
- Montez la barre et remontez le siège (couple de serrage 24 Nm).
- Pour fixer le câble, percez un trou dans le carter de siège (6 mm, voir figure 2).
- Fixez le câble et vérifiez qu'il n'est plus endommagé en actionnant plusieurs fois le réglage de siège (figure 3).

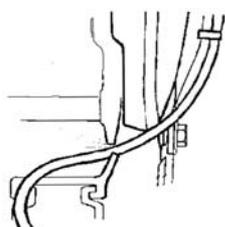


Figure 1

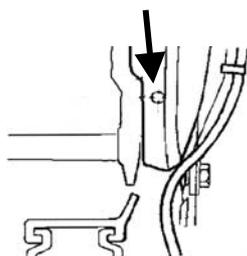


Figure 2



Figure 3