



SAAB 9-3 Cabriolet 1998-2001

La capote électrique se bloque à l'ouverture et/ou à la fermeture.

Problème:

La capote électrique se bloque à l'ouverture et/ou à la fermeture.

Cause:

Une mauvaise mise à la masse peut être en cause. Les mises à la masse des vérins hydrauliques sont concernées. Dans ce cas, les codes défauts B2015 et B2016 sont enregistrés dans la mémoire des défauts.

Résolution du problème:

Contrôler la mise à la masse du vérin hydraulique droit et gauche et la remettre en état le cas échéant. Réparer le câble de masse à l'aide du kit de réparation Saab. Soulever la partie arrière de la capote pour atteindre le vérin hydraulique. Après réparation des mises à la masse, effacer les codes défauts.

