



SAAB 9-5

Le SID affiche des messages de défaut, dysfonctionnements du commutateur hiver/sport.

Problème :

L'écran de l'ordinateur de bord SID (Saab Information Display) affiche par ex. le message de défaut « BV surchauffée » ou bien le commutateur hiver/sport ne fonctionne pas correctement.

Cause :

Une mauvaise connexion à la masse peut être en cause.

Résolution du problème :

Contrôler les bornes de connexion à la masse G41S et G41P implantées derrière l'autoradio. La borne G41S se trouve sous le tableau de bord, côté gauche, à hauteur du genou gauche, la borne G41P, côté droit, à hauteur du genou droit. Vérifier que les câbles de masse sont parfaitement bien connectés et qu'ils ne sont pas oxydés.