



MCC Smart Smart City, Cabrio, Fortwo de 1998 à 2003 avec moteur 40 KW

Batterie déchargée.

Problème :

La batterie se décharge.

Cause :

Le tableau de bord peut être en cause.

Résolution du problème :

Vérifier la référence et la consommation du courant de repos du tableau de bord.

Remplacer le tableau de bord si la référence est V016 – V019 et si la consommation du courant de repos est supérieure à 50 mA.