



SUBARU

Impreza 2,0 à partir de 12.2000

avec code moteur EJ 201

Le voyant moteur s'allume

Problème et cause:

En cas de réclamation en raison du défaut ci-dessus, le contacteur de ralenti boîte de vitesses peut être en cause. Les codes défaut suivants peuvent être enregistrés : P0301, P0302, P0303, P0304. Ces défauts ne sont enregistrés que s'il y a plusieurs ratés à l'allumage sur les cylindres respectifs.

Résolution du problème:

Dans ce cas, contrôler les ratés à l'allumage par cylindre au moyen d'un testeur de diagnostic. Mais si le système d'allumage fonctionne correctement, remplacer le contacteur de ralenti boîte de vitesses (voir schéma).

