



VOLVO V70 de 1997 à 2000 avec moteur 2,4 l (B5244S2)

Assistance de freinage insuffisante, fonctionnement incorrect du moteur.

Problème :

L'assistance de freinage est insuffisante et le fonctionnement du moteur est incorrect.

Cause :

Un tuyau de dépression défectueux peut être en cause. Est concerné le tuyau de dépression menant à l'amplificateur de freinage. Au-dessous du filtre, on trouve dans le tuyau de dépression un point de raccordement au niveau duquel le tuyau peut se détacher.

Résolution du problème :

Remonter le tuyau de dépression détaché sur l'élément de raccordement et le serrer avec un collier pour éviter qu'il ne glisse à nouveau.

Pour pouvoir atteindre l'élément de raccordement, déposer le boîtier de filtre à air.

Lire ensuite la mémoire des défauts et effacer les enregistrements en rapport avec le problème mentionné ci-dessus.