



VW Bora **Tous les modèles jusqu'à août 2000**

Le témoin d'alerte ABS s'allume

Cause:

Des problèmes de contact au niveau des capteurs de vitesse de roue arrière peuvent être en cause. Des supports défectueux au niveau des connexions ABS peuvent se desserrer à cause des vibrations peuvent provoquer le défaut mentionné ci-dessus.

Résolution du problème:

Contrôler les supports des deux côtés. Si les supports sont trop lâches, ils peuvent facilement être comprimés (env. 2-3 mm) et augmenter ainsi la pression sur les connexions. Fixer ensuite les câbles à l'aide d'attaches câbles à proximité des connexions. Effacer la mémoire des défauts et vérifier le bon fonctionnement du système ABS.