



VW Golf 4 TDI

Tachymètre en panne en raison d'un faisceau de câbles défectueux

Problème :

Le tachymètre tombe soudainement en panne et le fusible du capteur de vitesse fond.

Cause :

L'origine du défaut peut se trouver dans le passage de câbles au niveau du volet arrière.

Concrètement, le fusible du capteur de vitesse sautait régulièrement après un certain temps. Après un nouveau contrôle, on a constaté que le fusible des feux de recul était également défectueux et que la cause n'était pas le contacteur de feux de recul. Sur ce, le passage du faisceau de câbles au niveau du volet arrière a été contrôlé et on a constaté que l'isolation de plusieurs câbles était endommagée (photo) et que cela avait provoqué un court-circuit.

Résolution du problème :

Remettre en état du faisceau de câbles.

