



VW Passat (3B...) jusqu'à 2003

Les vitres latérales ne se ferment pas complètement

Problème :

Les vitres latérales ne se ferment pas complètement.

Cause :

Des moteurs de lève-vitres non initialisés peuvent être en cause. Une nouvelle initialisation peut s'avérer nécessaire après une coupure de la tension, par exemple lorsque le moteur de lève-vitre a été remplacé, la batterie a été débranchée ou également lorsqu'un fusible a fondu. En raison de l'absence d'initialisation, les vitres n'ont plus de point final défini (vitres fermées jusqu'en haut).

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

Débrancher la batterie et attendre 30 secondes min.

Rebrancher la batterie et mettre le contact.

L'initialisation s'effectue par l'interrupteur de lève-vitre correspondant.

Vitres ouvertes :

- Actionner l'interrupteur (lever) jusqu'à l'arrêt de la vitre en butée supérieure.
- Relâcher l'interrupteur.
- Actionner l'interrupteur (lever) pendant 2 secondes min.



- Il s'ensuit automatiquement la coupure du moteur de lève-vitre.

Réaliser de la même manière l'initialisation pour la butée inférieure (baisser).

Vitres fermées :

- Actionner l'interrupteur (lever) pendant 2 secondes min.
- Relâcher l'interrupteur.
- Actionner à nouveau l'interrupteur (lever) pendant 2 secondes min.

Réaliser de la même manière l'initialisation pour la butée inférieure (baisser).

Après l'initialisation, effectuer un contrôle fonctionnel depuis l'intérieur et par la serrure de porte.

Si le véhicule est équipé d'un toit ouvrant électrique, celui-ci peut également être initialisé de la même façon.

Info Véhicule



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	04 juillet 2006	3-3
-------------------------------------	-----------------	-----