



## **VW Polo**

**Type : 6N1 / 6NF**

**1994**

### **Le pulseur d'habitacle ne fonctionne pas**

**Problème :**

Défaillance du moteur de pulseur.

**Cause:**

Une résistance série grillée peut être en cause.

Avec l'eau s'infiltrant entre le filtre à pollen et le plan de joint du réservoir d'eau, le moteur du pulseur peut geler à basses températures. Par conséquent, la résistance série grille lorsque le pulseur est activé.

**Résolution du problème :**

Remplacer la résistance série et veiller à contrôler l'étanchéité du réservoir d'eau. Vérifier en particulier l'absence de joints en saillie, de résidus de cire, de joints déformés et de vissages desserrés.