



# Info Véhicule

## VW Tiguan Tous véhicules année modèle 2009

### Le moteur continue à tourner après avoir coupé le contact.

Si ces véhicules font l'objet de réclamations concernant le moteur qui continue à tourner après avoir coupé le contact, le dysfonctionnement du relais 2 (distribution moteur) peut être en cause. Le relais 2 du calculateur du moteur se trouve dans la boîte à fusibles / sur la plaque de relais (compartiment moteur).

Le relais est monté dans la boîte à fusibles comme illustré. (Voir figure 1 / flèche).

Il est possible que le code défaut 00576 ait été enregistré. Ce code défaut correspond au défaut "tension d'alimentation pour le circuit électrique de marche".

Un relais modifié est proposé en tant que pièce de rechange.

Référence pièce de rechange : 7 M0 951 253 A.

Remarque : contrôler les points de mise à la masse appropriés. Des points de mise à la masse défectueux (résidus de vernis, corrosion etc.) peuvent causer des dysfonctionnements ou des problèmes de tension en rapport avec le calculateur du moteur.

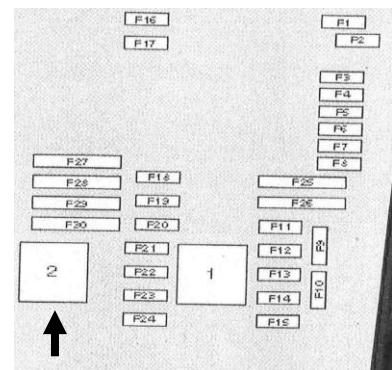


Figure 1.