



VW Polo Type: 6N2

Années de construction : 1999 à 2001

Code du moteur: AUC

Système d'injection Bosch-Motronic

La lampe de contrôle du moteur EPC est allumée

Code d'erreur 16955

Dans le véhicule ci-dessus présente la note de mémoire d'erreur

"interrupteur de feux de stop non plausible", la cause peut être liée à une erreur de logiciel de l'appareil de commande.


Nous vous conseillons de procéder comme suit :

- effectuer un propre diagnostic
- contrôler l'interrupteur des feux de stop, l'alimentation électrique, les raccords de câbles et de prise.

Si, une fois les erreurs effacées, la lampe de signalisation d'erreur EPC devait continuer à briller, on peut alors employer la procédure alternative suivante pour la désactiver.

- Mettre en service l'allumage. Relier la pince positive du feu de stop avec une ligne auxiliaire sécurisée parallèlement à la batterie du véhicule
- Appuyer ensuite sur la pédale de frein 10 fois avec des pauses de 3 secondes exactement
- Retirer la ligne auxiliaire
- Appuyer sur la pédale de frein en continue 3 à 5 fois
- Consulter la mémoire d'erreurs et l'effacer.
- Eteindre l'allumage et le rallumer après un délai de 2 minutes minimum

Si toutes les étapes de cette procédure ont été effectuées, la lampe EPC ne devrait plus être allumée.

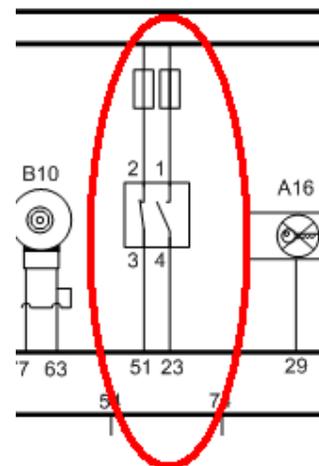

clair
Informatio