



BMW

Série 5 (E39), série 7 (E38)

Année modèle de 09.1998 à 09.2000

**Tous les modèles avec Bosch ASC 5.7
ou DSC 5.7 et Servotronic**

Défaillance de la direction assistée

Si les clients réclament le défaut mentionné ci-dessus, le calculateur pour le système antipatinage (ASP)/ABS et le programme de stabilité électronique (DSC) peuvent en être la cause. La défaillance de la direction assistée peut être immédiatement notée après le démarrage du moteur. Mais il se produit également que le système fonctionne tout à fait normalement après un redémarrage du moteur. En règle générale, le défaut se reproduit cependant après quelque temps. Le code d'erreur 130 (signal du compteur de vitesse absent) peut en outre être aussi enregistré. Dans ce cas, il faut monter un calculateur actualisé.

Attention ! Pour les véhicules avec un DSC, le détecteur de l'angle de braquage doit être recalibré après la réparation.