



BMW Série 5 (E39), Série 7 (E38)

Le témoin d'airbag reste allumé en permanence

Problème :

Le témoin d'airbag reste allumé en permanence.

Cause :

Un connecteur mal serré du prétensionneur de ceinture peut être en cause. Le message de défaut "3 Circuit d'allumage prétensionneur de ceinture côté conducteur, résistance trop élevée" s'affiche. Ce message peut également concerner le circuit d'allumage côté passager. Lors du réglage des sièges avant, le câble posé librement et branché au connecteur du prétensionneur de ceinture peut avoir été soumis à une traction. Et dans le pire des cas, le connecteur s'est débranché.

Résolution du problème :

Renforcer plusieurs fois le connecteur (orange) avec un ruban adhésif étroit. Fixer le câble au niveau du tube du prétensionneur de ceinture sans tension. Effacer la mémoire des défauts.