



BMW

E36/E46

Moteurs : tous

Régulation intempestive du ABS/ASR/DSC

Sur les véhicules ci-dessus mentionnés, une régulation intempestive du ABS/ASR/DSC peut survenir dans certaines conditions de fonctionnement. Cela peut se manifester par une puissance du moteur insuffisante et/ou un comportement de conduite instable. Un défaut est éventuellement enregistré dans le calculateur. Cette anomalie est souvent provoquée par une différence des dimensions de pneus et/ou une profondeur de sculpture différente entre le train avant et le train arrière. Des écarts importants dans la circonférence des pneus (par exemple, pneus proche de la limite d'usure à l'avant et neuf à l'arrière) impliquent des vitesses de roue différentes. Le système d'antiblocage des roues et/ou la régulation d'antipatinage tentent de compenser cet écart. Afin de remédier à ce problème, utiliser la même taille de pneus (si autorisé) ou des pneus de profondeur de sculpture identique.

Cette information est particulièrement valable en cas de problèmes suite à un changement de roues (pneumatiques été/hiver).