



BMW E 39

modèles jusqu'au 09/1995 avec sièges velours

Le voyant airbag s'allume durant deux minutes après la mise du contact.

Problème :

Le voyant airbag s'allume durant 2 minutes après la mise du contact et le code défaut 25 "Détection occupant - Court-circuit dans la détection occupant" est enregistré dans la mémoire des défauts.

Cause :

Le tapis capteur dans le siège passager peut être en cause. La résistance du tapis capteur destiné à la détection occupant est dans ce cas hors tolérances.

Résolution du problème :

Remplacer le tapis capteur. Pour cela, procéder comme suit :

- Couper le contact et débrancher les connexions électriques du siège passager.
- Démontez le siège passager, retirez le garnissage du siège.
- Remplacer le tapis capteur.
- Remettre le garnissage et remonter le siège passager.
- Rétablir les connexions électriques.
- Effacer la mémoire des défauts.

Nota :

Le système d'airbag reste actif en cas de présence du défaut. Par contre, l'airbag passager n'est plus déclenché de façon sélective, il est déclenché même lorsque le siège n'est pas occupé.