



BMW E46 Moteur 2.0 i (206S4), du 11/98 au 02/00

Ralenti irrégulier, le moteur fonctionne en mode dégradé

Problème :

Les défauts suivants sont signalés : "Ralenti irrégulier", "Mélange maigre", "Code défaut sonde lambda" ou "Moteur fonctionne en mode dégradé".

Cause :

Une conduite de reconduction des gaz provenant du carter-moteur corrodée peut être en cause.

La ventilation étant défectueuse, le moteur peut recevoir de l'air additionnel.

Résolution du problème :

Remplacer le tuyau de mise à l'air libre par une version modifiée et effacer la mémoire des défauts.