



BMW Série 3 (E36), Série 5 (E34) avec moteurs diesel M41 et M51

Problèmes de démarrage à froid

Problème :

Problèmes de démarrage à froid.

Cause :

Le calculateur DDE (Électronique Numérique Diesel) peut être en cause. A des températures extérieures $> 0^{\circ}\text{C}$, le moteur démarre mal. Lors du préchauffage, ou juste après le démarrage, le voyant DDE s'allume sur le poste de conduite. Le moteur passe en mode dégradé et le défaut "Coupure capteur de régime" est enregistré.

Le défaut apparaît seulement à basses températures et ne se produit pas à température ambiante.

Résolution du problème :

Remplacer le calculateur DDE. Sont concernés les véhicules ayant été produits en avril/mai 1995 (n° de calculateur : FD 564 et 565, le numéro se trouve sur le dessus du calculateur);