



## **BMW Série 3 (E46) Tous modèles avec accouplement de remorque du 09/2001 au 04/2002**

### **Double fréquence de clignotement dans le poste de conduite.**

#### Problème et cause:

En cas de réclamation en raison du défaut ci-dessus, un calculateur d'éclairage mal codé peut être en cause. Bien que tous les clignotants fonctionnent correctement (fréquence normale), le voyant du poste de conduite s'allume avec une double fréquence. Le défaut "Indicateur de direction remorque défectueux" est enregistré dans la mémoire des défauts. Mais cette constatation ne peut se faire que lorsque aucune remorque n'est tractée. Cependant, suite à un mauvais codage, le calculateur reconnaît une coupure dans le circuit électrique de la remorque. Ce défaut peut également survenir sur des véhicules hors de la période nommée ci-dessus, si, par exemple, le calculateur d'éclairage a été mal codé lors d'une réparation (antérieur à la version 30.0).

#### Résolution du problème:

Procéder à un nouveau codage du calculateur. Mais cela ne peut se faire en règle générale que par le constructeur.