



BMW Série 3 (E46) Tous les modèles avec toit ouvrant coulissant/entrebâillant du 12/1998 au 08/2000

Le toit ouvrant coulissant et entrebâillant ne peut plus ni s'ouvrir ni se fermer.

Problème et cause :

En cas de réclamation en raison du défaut ci-dessus, un réglage hypersensible du module de commande du toit ouvrant peut être en cause.

Le toit ouvrant coulissant et entrebâillant est équipé d'une protection anti-pincement qui réagit trop tôt dans certaines circonstances. L'activation du système de protection anti-pincement désinitialise la reconnaissance de position du toit ouvrant.

Résolution du problème :

Procéder alors à une "réinitialisation". Pour cela, procéder comme suit :

- Maintenir le doigt sur le commutateur du toit ouvrant dans la position « entrebâiller » jusqu'à atteindre la position finale.
- Maintenir le doigt sur le commutateur pendant encore deux secondes.

Si cela ne suffit pas à régler le problème, remplacer l'unité d'entraînement du toit ouvrant coulissant /entrebâillant avec son module de commande.