



## **BMW E38 / E39 avec BVA**

### **Démarrage du moteur impossible en position P ou N**

#### **Problème :**

Impossibilité de démarrer le moteur dans les positions de sélecteur P ou N.

#### **Cause :**

Les causes suivantes sont possibles :

- défaut enregistré dans la mémoire des défauts du calculateur de boîte de vitesses
- commande par câble mal réglée
- interrupteur de position du sélecteur

Si aucun défaut n'est enregistré dans la mémoire et que le réglage du câble est en ordre, l'interrupteur de position du sélecteur peut être en cause.

#### **Résolution du problème :**

Éliminer les défauts observés à la lecture de la mémoire des défauts de la BV.

Contrôler et si besoin ajuster le réglage de la commande par câble.

Le cas échéant, remplacer l'interrupteur.