



CHRYSLER **Voyager II (GS)** **de 1995 à 2001** **Moteur 3.3 i**

La boîte de vitesses automatique ne s'enclenche pas / Le tachymètre ne fonctionne pas

Problème :

La boîte de vitesses automatique "ne passe plus" les rapports D, 3 et L et, en même temps, le tachymètre ne fonctionne pas.

Cause :

Un capteur de vitesse (Fig. 1) peut être en cause.

Résolution du problème :

Avant de changer le capteur de vitesse qui se trouve à l'avant au niveau de la boîte de vitesse (au-dessus du carter d'huile) (Fig. 2), vérifier le câblage et les connexions. Le capteur est plus accessible depuis le dessous de caisse. Pour faciliter l'accès, dégager le faisceau de câbles qui passe devant, après avoir enlevé les attaches. Serrer le nouveau capteur avec un couple de 7 Nm. Remettre le faisceau de câbles dans sa position initiale et le refixer.



Fig. 1



Fig. 2