



INFO VÉHICULE

Fiat

500

Année modèle : 2007 à 2012

Tous les modèles avec ESP

Allumage du voyant d'aide au démarrage en côte.

Si l'allumage du voyant d'aide au démarrage en côte fait l'objet de réclamations sur les véhicules susnommés et que le code défaut C1216 est enregistré dans la mémoire de défaut, le logiciel du calculateur ABS/ESP peut être en cause.

Enregistrement possible du code suivant :

- Signification de ce code défaut :
- C1216 = contacteur de position de la pédale d'embrayage (capteur de position de l'embrayage) - signal erroné, faisceau de câbles.

Analyser le défaut en contrôlant au préalable les broches, les interfaces, les contacts et le faisceau de câbles du contacteur de la pédale d'embrayage.

Si aucune irrégularité n'était constatée lors de ce contrôle, la mesure corrective à prendre par le Constructeur est de mettre à jour la version de logiciel installée.