



## **FIAT Multipla Bipower**

### **Allumage sporadique des voyants ABS/EBD après avoir mis en marche l'essuie-glace.**

#### **Problème :**

Après avoir enclenché l'essuie-glace en fonction intermittente, le voyant d'avertissement ABS/EBD s'allume sporadiquement, et l'affichage multifonctions recommande un contrôle par l'atelier.

#### **Cause :**

Ceci peut provenir du relais commandant l'allumage intermittent de l'essuie-glace.

Ce relais provoque des perturbations électriques enregistrées ensuite par le système ABS.

#### **Résolution du problème :**

A l'aide d'un appareil de diagnostic, lire l'enregistrement des codes de défaut de l'unité de contrôle ABS. Si elle ne contient pas de code de défaut, remplacer le relais commandant l'allumage intermittent de l'essuie-glace.

Le numéro de référence du nouveau relais est le même que celui de l'ancien. Le nouveau relais se reconnaît aux repères blancs.

Pour éviter que la défaillance ne se reproduise, ce nouveau relais est équipé de plusieurs diodes et d'une résistance.