



FIAT Seicento **Tous les modèles avec moteur** **899 ccm** **Usine Pologne**

Fonctionnement irrégulier du moteur
Pas d'enregistrement dans la mémoire de défaut

Si sur le véhicule nommé ci-dessus un fonctionnement irrégulier du moteur est constaté sans entrée de journal des défauts dans le calculateur, alors il peut être lié à une mauvaise connexion du câble de masse avant droit. Un séchage du matériau d'isolation peut entraîner une rupture du câble autour de la cosse de câble tubulaire. La masse se trouve sur la caisse de roue droite, dans le sens de la marche, derrière le phare.

La chute de tension qui apparaît ainsi a un impact négatif sur la fonction des composantes du système d'alimentation par injection et entraîne alors le calculateur à déplacer les limites d'accommodation et équilibrer les perturbations. Dans ce cas, il faut vérifier, dépanner ou remplacer le câblage.