



## **FORD Mondeo avec ABS et double verrouillage (avec / sans TCS) du 01/1997 au 08/1998**

### **Allumage du témoin ABS / TCS ou ABS / frein à main.**

#### **Problème :**

Allumage du témoin ABS / TCS (si TCS présent) ou du témoin ABS / frein à main (véhicules sans TCS) et enregistrement du code défaut A143.

#### **Cause :**

Une montée de tension dans le calculateur ABS peut être en cause. Le calculateur diagnostique un défaut EPROM qui conduit à l'allumage du témoin.

#### **Résolution du problème :**

Souder une résistance (2,2 Kohm) entre la broche 7 et la broche 16 sur la prise diagnostic. Pour cela, procéder comme suit :

- Noter le code radio et débrancher la batterie.
- Déclipser la prise diagnostic du revêtement de plancher côté conducteur.
- Dénuder le câble blanc/bleu de la broche 7 à environ 1 cm du connecteur, le câble orange de la broche 16 à environ 5 cm (**ne pas sectionner les câbles**)
- Souder la résistance conformément aux couleurs des câbles.
- Isoler les points de soudage avec du ruban isolant et fixer la résistance au faisceau.
- Remonter la prise diagnostic, brancher la batterie et entrer le code radio.
- Effacer la mémoire des défauts.

