



Info Véhicule

BMW **Série 5, E60** **À partir de l'année modèle 2003**

Témoins de contrôle de l'airbag et de l'ABS allumés
Radio sans fonctionnement
Chauffage de siège sans fonction
Batterie – état de charge faible

Lorsque les codes défaut 10665 « Surveillance de la batterie défectueuse », 24015 « Alimentation ABS défectueuse » et 37840 « Alimentation airbag insuffisante » sont relevés sur les modèles de véhicules cités ci-dessus, cela peut avoir un rapport avec un remplacement préalable de la batterie. Après un remplacement de la batterie, la nouvelle batterie doit être enregistrée dans la gestion de puissance. Si l'enregistrement a été omis, le calculateur utilise les courbes caractéristiques de charge sauvegardées de l'ancienne batterie. Si le calculateur détecte des problèmes, il coupe certaines fonctions de confort en faveur de la capacité de démarrage du véhicule. Dans ce cas, la batterie doit être contrôlée, chargée et remplacée. Ensuite, enregistrer la batterie dans le calculateur. Le kilométrage est alors automatiquement mémorisé, les valeurs de mesure sauvegardées, p. ex. les états de charge de la batterie, le courant, la tension et la température, sont effacées et réinitialisées.

Vous trouverez cette fonction dans mega macs comme décrit ci-après :
Sélection de véhicule → Diagnostic → Codages → « Enregistrement de la batterie ».

Ensuite, effacer les défauts relevés dans les calculateurs respectifs.
Veuillez respecter dans ce cas les instructions de démontage et de montage du fabricant du véhicule.