



# Info Véhicule

---

## **VW Golf 3, Vento, Polo** **Code moteur : AEE, AEX** **Années modèles : 1995 à 1999**

**Moteur fonctionne de façon instable ou bien à un régime trop haut**

**Code défaut :**

**533 « Signal du système de régulation du ralenti défectueux »**

Lorsque la défaillance citée ci-dessus apparaît sur ces types de véhicule avec les codes défaut indiqués, alors la cause du défaut peut être un encrassement important de l'unité du papillon par des dépôts d'huile.

Pour remédier à ce défaut, les étapes de travail suivantes sont nécessaires.

1. Démontez l'unité du papillon, nettoyez-la et remontez-la.
2. Amenez le moteur à température de fonctionnement et effectuez ensuite un réglage de base des papillons à l'aide du point de menu Réglage de base dans mega macs.

Veillez respecter dans ce cas les instructions de démontage et de montage du fabricant du véhicule.