



Info Véhicule

VW

Golf V, Golf Plus.

Tous véhicules à compter de 2003

Défaillances intermittentes dans le système de confort de l'électrique centrale, p. ex. verrouillage centralisé, fonction téléphone, autoradio.


Si les véhicules mentionnés ci-dessus font l'objet de réclamations concernant des défaillances sporadiques affectant le système de confort, un contacteur de démarrage défectueux peut être en cause. Ces problèmes sont parfois décrits et caractérisés par l'expression "L'électronique joue des tours pendables".

Ceci peut se manifester de la manière suivante :

- L'autoradio ou la fonction téléphone se coupe bien que la clé de contact soit mise.
- La fonction téléphone ne se laisse plus sélectionner bien que le moteur soit en marche.
- Le verrouillage centralisé verrouille ou déverrouille en partie les portes de manière intermittente pendant la conduite.

Les codes défaut suivants peuvent être enregistrés dans la mémoire de défaut du système de confort de l'électrique centrale :

- 00576 : borne 15, défaut électrique dans le circuit électrique - intermittent.
- 00883 : contacteur de démarrage D (borne S), défaut électrique dans le circuit électrique - intermittent.
- 00884 : contacteur de démarrage D (bornes X et P), défaut électrique dans le circuit électrique - intermittent.
- 01744 : contacteur de démarrage D (borne P), défaut électrique dans le circuit électrique - intermittent.

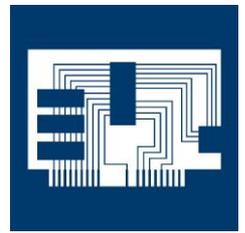

Info Véhicule

Pour résoudre le problème, effectuer d'abord un contrôle des fusibles et de l'alimentation en tension des systèmes concernés.

Si ce contrôle ne révèle aucune anomalie, ceci laisse à penser que le contacteur de démarrage est défectueux. L'usure du contacteur a pour effet que les positions du contacteur ne s'encliquettent pas de manière précise, ce qui peut provoquer un chevauchement des contacts P et S. Dans ce cas, remplacer le contacteur de démarrage. La pièce d'origine de VW a été modifiée depuis.