



INFO VÉHICULE

Hyundai

Getz

Année modèle : 2002 à 2005

Tous les modèles avec motorisation 1,1 L

Ratés du moteur et ralenti irrégulier

Les défauts décrits ci-dessus sont signalés sur les véhicules mentionnés et peuvent être dus à un régulateur de ralenti encrassé. Des dépôts charbonneux sur / dans le régulateur de ralenti peuvent empêcher le réglage mécanique des valeurs de la servocommande moteur, nécessaire à la régulation du ralenti.

Pour éliminer le défaut, le régulateur de ralenti peut être traité avec un produit nettoyant approprié. Par ailleurs, les composants / groupes (pouvant être concernés par ce défaut) doivent être soumis à un contrôle visuel pour détecter le moindre encrassement (par ex. : purge du bloc moteur, des flexibles, etc.).

Il est recommandé de remplacer les groupes fortement encrassés, car le nettoyage peut provoquer des dommages pouvant altérer le bon fonctionnement du moteur.