



HYUNDAI

IX35

Année modèle : 2010

Ratés d'allumage, code défaut P0301 Le voyant moteur s'allume

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, il peut se produire des ratés d'allumage provoquant des à-coups du moteur. Généralement, le voyant moteur s'allume et un code de défaut (raté d'allumage) est enregistré dans le calculateur. Le code P0301 signifie par exemple "Raté d'allumage, 1er cylindre".

Si la compression, les bougies d'allumage et les bobines d'allumage ont été vérifiées et considérées OK, la cause peut être une broche défectueuse au niveau du connecteur du faisceau de câbles du calculateur moteur. Le pilotage des bobines d'allumage peut par exemple être contrôlé à l'aide d'un oscilloscope. Si aucun signal n'est présent, un contrôle de continuité des câbles électriques peut être réalisé à l'aide d'un multimètre.

Pour le cas où une broche du connecteur du calculateur moteur serait cassée; le constructeur propose un câble de réparation avec broche.