



## **MERCEDES** **tous modèles**

### **Le voyant ESP/ABS est allumé**

#### **Problème :**

Le voyant ESP/ABS s'allume.

En même temps, le code défaut C1140 et/ou C1504 (capteur d'angle de direction non initialisé) peut être enregistré dans le calculateur.

#### **Cause :**

Une brève chute de tension après le démarrage du véhicule peut être en cause.

#### **Résolution du problème :**

Il ne faut en aucun cas remplacer immédiatement le capteur d'angle de direction ou le calculateur ESP. Effacer tout d'abord le code défaut. Si le problème réapparaît, contrôler la tension de bord lors du démarrage. Comme le capteur d'angle de direction est extrêmement sensible à la sous-tension ou aux chutes de tension, utiliser un oscilloscope lors de la mesure de tension sur le capteur. La plage de temps doit être aussi réduite que possible.