



## **MERCEDES-BENZ**

**Types : 170 (SLK), 202 (classe C),  
208 (CLK) et 210 (classe E)  
avec BVA**

### **Le levier de vitesses de la BVA est bloqué.**

#### **Problème :**

Le levier de vitesses est bloqué en position de parking (bien que le conducteur appuie sur la pédale de frein).

#### **Cause :**

Le problème peut être lié au contacteur des feux de stop. Dans ce cas, le module du levier de vitesses ne reçoit aucun signal du contacteur des feux de stop. Dans la mémoire des codes de défaut, aucune défaillance du module du levier de vitesses n'est enregistrée.

#### **Résolution du problème :**

Remplacer le contacteur des feux de stop. Pour ce faire, procéder comme suit :

- Déposer l'habillage sous le volant.
- Débrancher le connecteur du contacteur des feux de stop.
- Tourner le contacteur des feux de stop et le retirer.

Montage :

- Retirer complètement (1) la goupille de commande du contacteur des feux de stop.
- Appuyer à fond sur la pédale de frein.
- Insérer le contacteur des feux de stop dans le support et tourner le dispositif de blocage (2) jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
- Relâcher la pédale de frein. La course d'actionnement se règle automatiquement.

