



MERCEDES BENZ Classe A (W168) avec moteur 166

Ratés à l'accélération

Problème :

Ratés à l'accélération.

Cause :

Un module d'allumage défectueux peut être en cause. Sous l'influence de la température et de l'humidité, des fissures dans le module d'allumage peuvent conduire à des claquages. En outre, les codes défauts P0300 et P0304 sont enregistrés.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- Déposer l'ancien module d'allumage.
- Monter le nouveau module d'allumage sur les bougies.
- Tourner les vis de fixation du module d'allumage (1) jusqu'à ce que les têtes de vis soient parfaitement plaquées. Serrer ensuite les vis (2) en alternance (couple de vissage : 20 Nm) de manière à ce que le module d'allumage repose sur la culasse **sans contrainte**.
- Fixer le support (3) sur le module d'allumage, puis le monter sur le couvre-culasse avec la vis de fixation (4, couple de vissage : 8,5 Nm).
- Rebrancher la connexion électrique du module d'allumage (5).
- Effacer la mémoire des défauts.

Pour améliorer la protection contre la chaleur et l'humidité, le fabricant propose également un capot de protection supplémentaire et une tôle de dissipation de chaleur qui, dans ces cas-là, doivent être montés.

