



## **MERCEDES-BENZ**

### **Classe C (W202, 203)**

### **CLK (W208, 209)**

### **Tous véhicules équipés de l'option Parktronic**

#### **Le système Parktronic fonctionne mal.**


##### **Problème et causes :**

En cas de réclamation en raison du défaut ci-dessus, plusieurs causes peuvent être prises en considération :

- trop grands supports de plaque d'immatriculation fixés sur le pare-chocs
- plaque déformée (en saillie sur le côté)
- capteurs très sales
- chaleur dissipée qui s'accumule autour du capteur lors d'arrêts prolongés et en cas de moteur très chaud.
- boucles d'induction en cours de trafic, par exemple au niveau de feux de circulation.

L'option Parktronic peut aussi se déclencher de manière sporadique (acoustiquement ou bien aussi seulement le voyant), bien qu'il n'y ait aucun obstacle à proximité.

Les critiques citées ci-dessus peuvent être faites en raison du mode de fonctionnement des capteurs. Un remplacement des capteurs ou du calculateur n'apporterait aucune amélioration. En outre, ce phénomène se produit notamment après un remplacement des capteurs du système Parktronic (dommages accidentels, etc.). Cela est dû à des capteurs souvent mal peints.

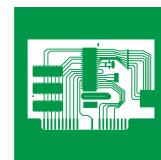

## Résolution du problème :

Si la totalité de la zone avant du capteur est peinte, cela entraîne un comportement modifié, par rapport aux vibrations, et donc des messages d'erreurs. L'emballage fourni avec, qui sert aussi de boîtier peint peut dans ce cas remédier au problème Grâce à ce boîtier, les capteurs peuvent être peints correctement.