



## **MERCEDES BENZ W 170, 202, 203, 208, 210**

### **Dysfonctionnement dans le panneau de commande supérieur de la console centrale**

#### **Problème :**

Dysfonctionnement dans le panneau de commande supérieur de la console centrale.

#### **Cause :**

Un mauvais contact électrique du panneau de commande (voir figure) peut être en cause. Le connecteur 11 voies du groupe d'interrupteurs (S6/1) dans le panneau de commande ne peut pas être connecté correctement. Du coup, le système des sièges chauffants, la condamnation intérieure, le système des feux de détresse et l'éclairage des interrupteurs peuvent ne pas fonctionner. Le nez d'encliquetage central du calculateur sièges chauffants (N25/5) bute sur la nervure périphérique sur le connecteur, empêchant ainsi un enclenchement correct et une connexion sûre du groupe d'interrupteurs.

#### **Résolution du problème :**

Démonter le panneau de commande. Détacher ensuite le connecteur et couper le nez d'encliquetage central du calculateur de sièges chauffants. Raccorder le connecteur et remonter le panneau de commande. Contrôler le fonctionnement des interrupteurs.

